




**MONTAGEANLEITUNG  
INSTALLATION GUIDE**

**tempLED RayProof Lite**

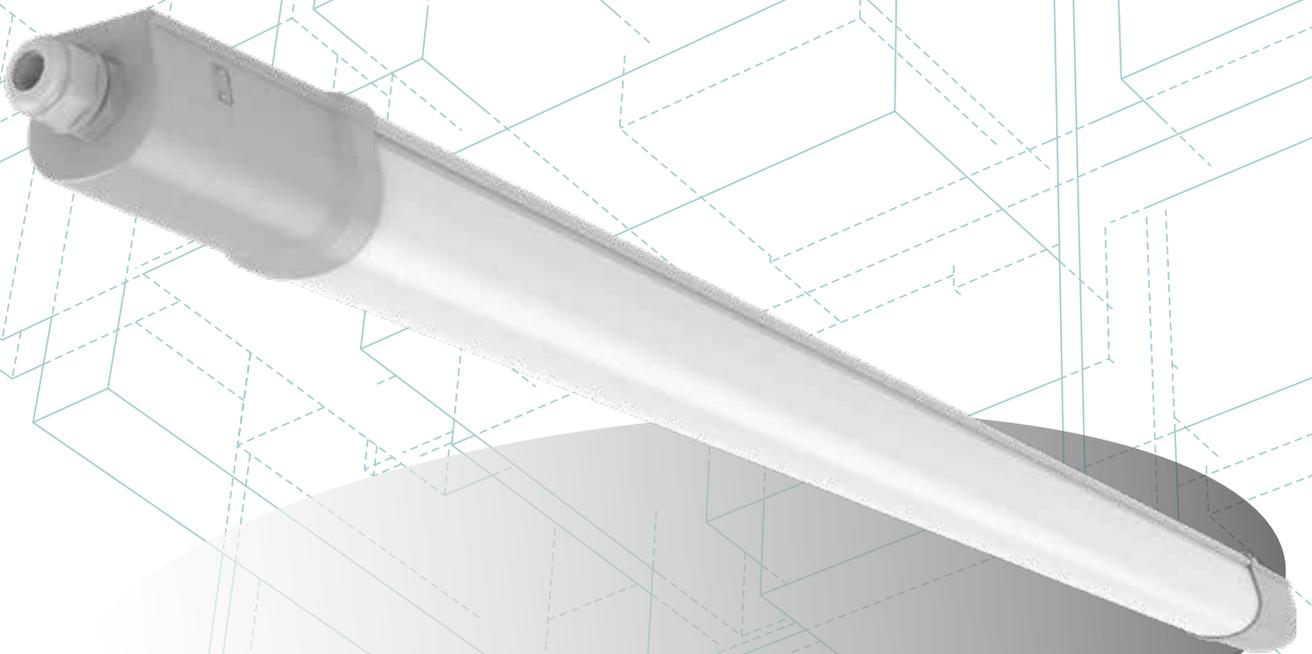

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Allgemeine Sicherheitshinweise

#### Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlages!

Montage und Inbetriebnahme der Leuchte nur durch autorisierte Fachkräfte. Vor jeder Arbeit an der Leuchte die Stromzufuhr unterbrechen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern. Die Leuchte darf nur mit vollständigem und unbeschädigtem Gehäuse in Betrieb genommen werden. Die Stromzufuhr ist mit geeigneten Maßnahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter o.ä.) abzusichern.



## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series General safety notes

#### Caution! Risk of electric shock!

Mounting and installation of the luminaire only by authorized personnel. Disconnect the power supply and protect it from restart by mistake before working on the luminaire. The luminaire must only be operated with complete and undamaged housing. Please secure the main power by means of suitable measures, for example a residual current circuit breaker.

#### Vorsicht! Absturzgefahr!

Bei der Montage der Leuchte ist darauf zu achten, dass das gewählte Montagematerial (Schrauben, Dübel) sowie die Dimensionen von Bohrlöchern und Schrauben für das Gewicht der Leuchte und die Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Montageoberfläche geeignet ist. Keine Haftung für fehlerhaft ausgeführte Montage, unsachgemäßen Betrieb oder Veränderungen an der Leuchte!



#### Caution! Danger of falling!

Please use suitable mounting material (screws, wall plugs) and dimensions for the drilling holes and screws. They must be suitable for the weight of the luminaire as well as the composition and bearing capacity of the mounting location. No liability for damages resulting from improper installation, inexpert operation or modification of the luminaire!

#### Lieferumfang:

- Leuchte der RayProof Lite-Serie
- Montageclip (2x)
- Adapterbügel (2x)
- Gummistopfen (1x)



#### Package contents:

- RayProof Lite luminaire
- Mounting clips (2x)
- Adapter brackets (2x)
- Rubber plug (1x)


## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Wand- / Deckenmontage

1

#### Schritt 1: Anzeichnen der Bohrlöcher

Zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Oberfläche des Montageortes an. Nehmen Sie dazu die nebenstehende Masszeichnung zur Hilfe.

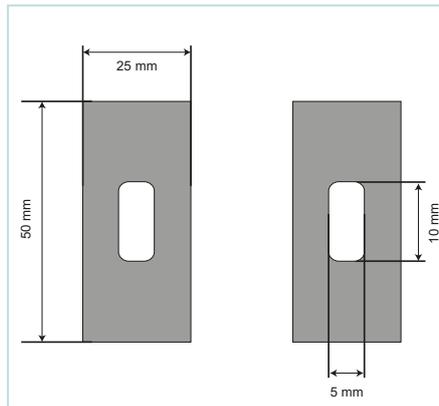

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Surface mounting

#### Step 1: Marking the drill holes

Mark the drill holes on the surface of the mounting location. Please use the measurement drawing on the left.


2

#### Schritt 2: Abstand der Montageclips

Der maximale Abstand der beiden Montageclips zueinander beträgt:

Bei der Leuchtenbaulänge 1.200 mm:  
900 mm.

Bei der Leuchtenbaulänge 1.500 mm:  
1.200 mm.

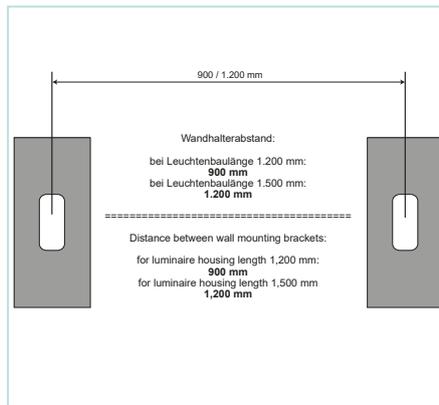

#### Step 2: Distance between mounting clips

The maximum distance between the two mounting clips is:


For luminaire housing length 1,200 mm:  
900 mm.

For luminaire housing length 1,500 mm:  
1,200 mm.

3

#### Schritt 3: Bohrlöcher anfertigen

Prüfen Sie ggf. die Stellen der Bohrlöcher mit einem Leitungssuchgerät und fertigen Sie dann die Bohrlöcher an. Wählen Sie einen der Montageoberfläche und dem Gewicht der Leuchte angepassten Bohrlochdurchmesser. (Symbolabbildung)

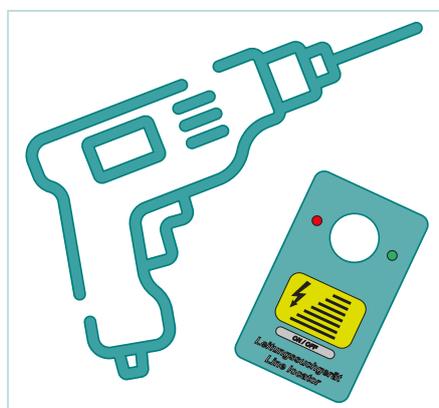

Driller icon made by Freepik from www.flaticon.com

#### Step 3: Drilling the holes

Please check the drilling spots with a line locator and drill the holes. Choose a drill hole diameter suitable for the material of the mounting surface and the weight of the luminaire. (symbol illustration)

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Wand- / Deckenmontage

4

#### Schritt 4: Anbringen der Montageclips

Montieren Sie die beiden Montageclips in den in Schritt 2 dargestellten Abständen voneinander mit geeignetem Schraubenmaterial für die Montageoberfläche und dem Gewicht der Leuchte. Wir empfehlen den Einsatz von Edelstahlschrauben.



## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Surface mounting


#### Step 4: Mounting the clips

Screw the two mounting clips to the surface in the distance shown in step 2. Use screw material suitable for the mounting surface and the weight of the luminaire. We recommend high-grade steel screws and mounting material.

5

#### Schritt 5: Montieren der Leuchte

Clipsen Sie die tempLED RayProof Lite auf die beiden Montageclips links und rechts auf. Die Leuchte rastet mit einem deutlichen Clickgeräusch ein.

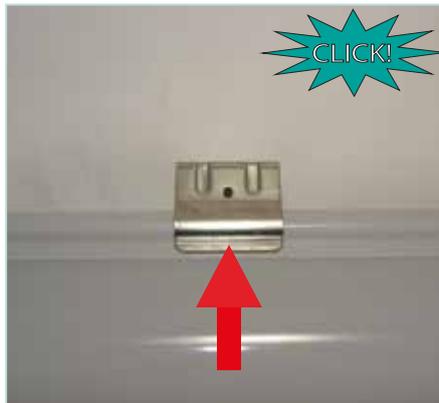

#### Step 5: Mounting the luminaire

Clip the tempLED RayProof Lite onto the two mounting brackets on the left and on the right side. The luminaire snaps into place with a distinct clicking sound.

## MONTAGEANLEITUNG


### tempLED RayProof Lite Serie Pendelmontage

1

#### Schritt 1: Vorbereiten der Montageclips

Führen Sie die mitgelieferten Adapterbügel in die beiden Öffnungen der Montageclips ein.

**ACHTUNG!** Absturzgefahr! Achten Sie auf festen Sitz der Adapterbügel.

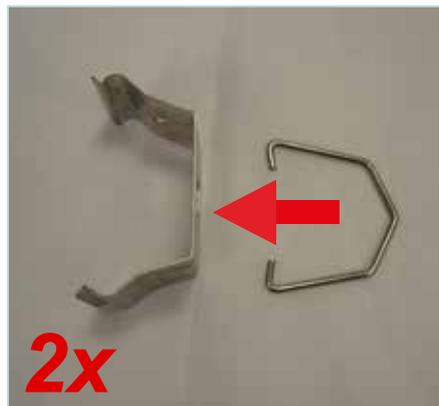

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Pendant mounting

#### Step 1: Preparing the mounting clips

Insert the supplied adapter brackets into the two openings of the mounting clips.

**CAUTION!** Danger of falling! Ensure that the adapter brackets are firmly seated.

2

#### Schritt 2: Adapterbügel montieren

Montieren Sie die Adapterbügel an geeigneten Seil- oder Kettenabhängungen.

Der maximale Abstand der beiden Montagepunkte zueinander beträgt:  
Bei der Leuchtenbaulänge 1.200 mm:  
900 mm.  
Bei der Leuchtenbaulänge 1.500 mm:  
1.200 mm.



#### Step 2: Mount the adapter bracket


Mount the adapter brackets on suitable rope or chain suspensions.

The maximum distance between the two mounting points is:  
For luminaire length 1,200 mm:  
900 mm.  
For luminaire length 1,500 mm:  
1,200 mm.

3

#### Schritt 3: Montieren der Leuchte

Clipsen Sie die tempLED RayProof Lite auf die beiden Montageclips links und rechts auf. Die Leuchte rastet mit einem deutlichen Clickgeräusch ein.

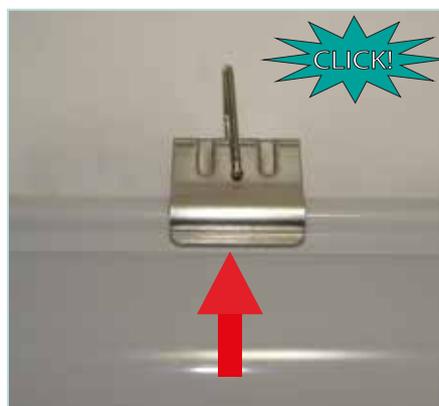

#### Step 3: Mounting the luminaire

Clip the tempLED RayProof Lite onto the two mounting brackets on the left and on the right side. The luminaire snaps into place with a distinct clicking sound.

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Elektrischer Anschluss

1

#### Schritt 1: Öffnen der Eingangsseite

Drehen Sie das Endstück auf der Eingangsseite der Leuchte (erkennbar an der Steckplatzabdeckung auf der Oberseite [1]) gegen den Uhrzeigersinn auf.



## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Electric power connection

#### Step 1: Open the input side

Turn the end piece on the input side of the lamp (recognisable by the slot cover on top [1]) counterclockwise to open it.

2

#### Schritt 2: Leistung der Leuchte einstellen

Direkt neben dem Klemmterminal befindet sich der Schalter zur Einstellung der Leuchtenleistung:

	RayProof Lite 30	RayProof Lite 40
Schalterstellung L:	22 W   3.520 lm	28 W   4.480 lm
Schalterstellung H:	30 W   4.800 lm	40 W   6.400 lm



#### Step 2: Setting power of the luminaire

The switch for setting the luminaire power is located directly next to the terminal block:

	RayProof Lite 30	RayProof Lite 40
Switch position L:	22 W   3,520 lm	28 W   4,480 lm
Switch position H:	30 W   4,800 lm	40 W   6,400 lm

3

#### Schritt 3: Netzkabel einführen

Fädeln Sie die Mutter und den schwarzen Dichtring auf das Netzkabel auf und führen Sie das Netzkabel durch die PG-Verschraubung.

Hinweis: das dickere Ende des schwarzen Dichtrings muss in Richtung Leuchteninneres zeigen.



#### Step 3: Feeding in the power cable

Thread the nut and also the black sealing ring onto the power cable and feed the power cable through the PG connection.

Please note: The thicker end of the black rubber sealing ring has to point towards the inner side of the luminaire.

## MONTAGEANLEITUNG


### tempLED RayProof Lite Serie Elektrischer Anschluss

4

#### Schritt 4: Klemmblockbelegung

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Klemmenblock gemäß der Beschriftung auf dem Klemmenblock:

Phase [L] - braun  
Schutzleiter (Erdung) - gelb/grün  
Neutralleiter [N] - blau

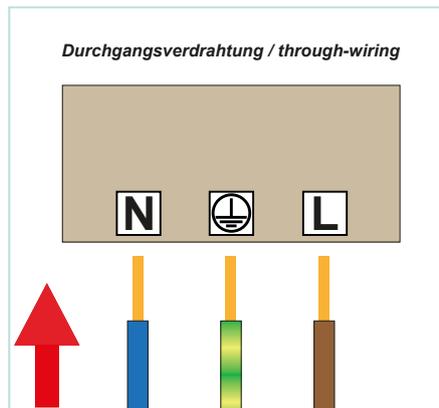

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Electric power connection

#### Step 4: Terminal block wiring

Connect the power cable to the terminal block according to the labeling on the terminal block:

Power conductor [L] - brown  
Protective conductor - yellow/green  
Neutral conductor [N] - blue

5

#### Schritt 5: Netzkabel verbinden

Drücken Sie den entsprechenden Hebel am Klemmblock herunter, stecken Sie die Kabelader bis zum Anschlag ein und lassen den Hebel wieder los. Prüfen Sie anschließend den festen Sitz der Kabelader. Wiederholen Sie die Schritte für alle notwendigen Kabeladern.



#### Step 5: Power connection

Push down the respective lever on the terminal block, insert the cable wire fully and release the lever again.

Check if the cable wire is seated securely.  
Repeat the steps for all cable wires.

6

#### Schritt 6: Schließen der Eingangsseite

Geben Sie dem Zuleitungskabel etwas Luft und setzen Sie das Endstück um circa. 45 Grad verdreht vorsichtig wieder auf die Leuchte auf und verschließen Sie die Eingangsseite mit einer Drehung im Uhrzeigersinn. Das Endstück und das Leuchtengehäuse müssen danach absolut parallel ausgerichtet sein.



#### Step 6: Close the input side

Give the supply cable some space and carefully put the end piece back onto the luminaire, twisted by approx. 45 degrees, and close the input side by turning it clockwise.

The end piece and the luminaire housing must then be aligned absolutely parallel.

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Elektrischer Anschluss

7

#### Schritt 7: PG-Verschraubung verschließen

Ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig etwas aus dem Leuchtengehäuse und verschließen Sie die PG-Verschraubung. Achten Sie darauf, dass der schwarze Gummidichtring sauber sitzt und sich nicht verklemmt.



## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Electric power connection

#### Step 7: Closing PG screw connection

Carefully push back the power cable somewhat from the luminaire housing and close the PG connection. Be sure that the black rubber sealing ring fits properly and is not pinched.

8

#### Schritt 8: Öffnen der Ausgangsseite

Drehen Sie das Endstück auf der gegenüber liegenden Ausgangsseite der Leuchte gegen den Uhrzeigersinn auf. Wenn Sie die **Durchgangsverdrahtung** der Leuchte **nutzen**, fahren Sie bitte mit Schritt 9 fort. Bei **Nichtnutzung der Durchgangsverdrahtung** fahren Sie bitte mit Schritt 14 fort.



#### Step 8: Open the output side

Turn the end piece on the opposite output side of the luminaire counter-clockwise. If you are **using the through-wiring** of the luminaire, please continue with step 9. If you are **not using the through-wiring**, please continue with step 14.

9

#### Schritt 9: Netzkabel einführen

Fädeln Sie die Mutter und den schwarzen Dichtring auf das Netzkabel auf und führen Sie das Netzkabel durch die PG-Verschraubung. Hinweis: das dickere Ende des schwarzen Dichtrings muss in Richtung Leuchteninneres zeigen.



#### Step 9: Feeding in the power cable

Thread the nut and also the black sealing ring onto the power cable and feed the power cable through the PG connection. Please note: The thicker end of the black rubber sealing ring has to point towards the inner side of the luminaire.

## MONTAGEANLEITUNG


### tempLED RayProof Lite Serie Elektrischer Anschluss

10

#### Schritt 10: Klemmblockbelegung

Verbinden Sie das Netzausgangskabel mit dem Klemmenblock gemäß der Beschriftung auf dem Klemmenblock:

Phase [L] - braun  
Schutzleiter (Erdung) - gelb/grün  
Neutralleiter [N] - blau

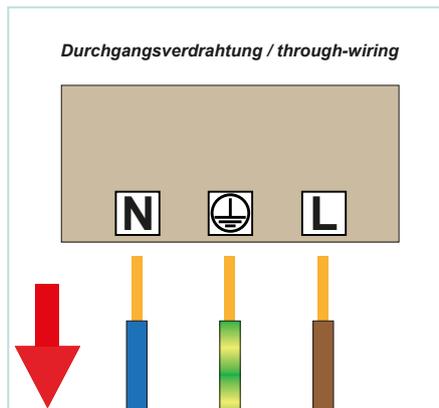

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Electric power connection

#### Step 10: Terminal block wiring

Connect the power out cable to the terminal block according to the labeling on the terminal block:

Power conductor [L] - brown  
Protective conductor - yellow/green  
Neutral conductor [N] - blue

11

#### Schritt 11: Netzkabel verbinden

Drücken Sie den entsprechenden Hebel am Klemmblock herunter, stecken Sie die Kabelader bis zum Anschlag ein und lassen den Hebel wieder los. Prüfen Sie anschließend den festen Sitz der Kabelader. Wiederholen Sie die Schritte für alle notwendigen Kabeladern.



#### Step 11: Power connection

Push down the respective lever on the terminal block, insert the cable wire fully and release the lever again.

Check if the cable wire is seated securely.  
Repeat the steps for all cable wires.

12

#### Schritt 12: Schließen der Ausgangsseite

Geben Sie dem Ausgangskabel etwas Luft und setzen Sie das Endstück um circa. 45 Grad verdreht vorsichtig wieder auf die Leuchte auf und verschließen Sie die Ausgangsseite mit einer Drehung im Uhrzeigersinn. Das Endstück und das Leuchtengehäuse müssen danach absolut parallel ausgerichtet sein.



#### Step 12: Close the output side

Give the output cable some space and carefully put the end piece back onto the luminaire, twisted by approx. 45 degrees, and close the output side by turning it clockwise.

The end piece and the luminaire housing must then be aligned absolutely parallel.

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Elektrischer Anschluss

13

#### Schritt 13: PG-Verschraubung verschließen

Ziehen Sie das Ausgangskabel vorsichtig etwas aus dem Leuchtgehäuse und verschließen Sie die PG-Verschraubung. Achten Sie darauf, dass der schwarze Gummidichtring sauber sitzt und sich nicht verklemmt.



## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Electric power connection

#### Step 13: Closing PG screw connection

Carefully push back the output cable somewhat from the luminaire housing and close the PG connection. Be sure that the black rubber sealing ring fits properly and is not pinched.

14

#### Schritt 14: Ausgang verschließen

Wenn Sie die **Durchgangsverdrahtung nicht nutzen**, verschließen Sie bitte die PG-Verschraubung der Ausgangsseite mit dem mitgelieferten Gummistopfen.



#### Step 14: Sealing output cable gland

If you **do not use the through-wiring**, please close the PG screw connection of the output side with the rubber plug supplied.

15

#### Schritt 15: Steckplatzabdeckung prüfen

Prüfen Sie abschließend, ob die Steckplatzabdeckung auf der Oberseite der Eingangsseite fest verriegelt ist. Das verschlossene Schlosssymbol muss dabei auf den Pfeil zeigen.



#### Step 15: Checking slot cover

Finally, check whether the slot cover on the top of the input side is firmly locked. The locked lock symbol must point to the arrow.

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Sensorinstallation

#### Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlages!

Montage und Inbetriebnahme der Leuchte nur durch autorisierte Fachkräfte. Vor jeder Arbeit an der Leuchte die Stromzufuhr unterbrechen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern. Die Leuchte darf nur mit vollständigem und unbeschädigtem Gehäuse in Betrieb genommen werden. Die Stromzufuhr ist mit geeigneten Maßnahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter o.ä.) abzusichern.




#### Caution! Risk of electric shock!

Mounting and installation of the luminaire only by authorized personnel. Disconnect the power supply and protect it from restart by mistake before working on the luminaire. The luminaire must only be operated with complete and undamaged housing. Please secure the main power by means of suitable measures, for example a residual current circuit breaker.

#### Schritt 2: Steckplatzabdeckung öffnen

Drehen Sie die Steckplatzabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher so, dass das offene Schlosssymbol auf den Pfeil zeigt.

Entnehmen Sie dann die Steckplatzabdeckung.

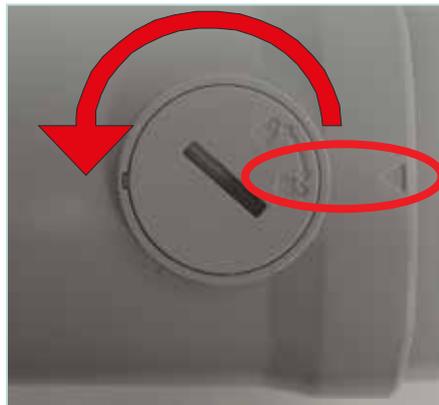

#### Step 2: Opening slot cover

Turn the slot cover with a flat-blade screwdriver so that the open lock symbol points to the arrow.

Then remove the slot cover.

#### Schritt 3: Steckplatz prüfen

Prüfen Sie die Steckplatzkontakte auf korrekten Sitz mittig zentriert wie im Bild rechts gezeigt.



#### Step 3: Check slot

Check that the slot contacts are correctly centred as shown in the picture on the left.

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Sensorinstallation

4a

#### Schritt 4a: PIR-Sensor aufsetzen

Setzen Sie den Passiv-Infrarot-Bewegungssensor auf den Steckplatz auf. Achten Sie darauf, dass der Sensor sich sauber einfädelt. Drehen Sie den Sensor anschließend mit einer Viertel-drehung nach rechts fest.



## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Sensor installation

#### Step 4a: Place PIR sensor

Place the passive infrared motion sensor on the slot. Make sure that the sensor threads in properly. Then tighten the sensor by turning it a quarter turn to the right.

4b

#### Schritt 4b: MW-Sensor aufsetzen

Setzen Sie den Mikrowellen-Bewegungssensor auf den Steckplatz auf. Achten Sie darauf, dass der Sensor sich sauber einfädelt. Drehen Sie den Sensor anschließend mit einer Viertel-drehung nach rechts fest.



#### Step 4b: Place MW sensor

Place the microwave motion sensor on the slot. Make sure that the sensor threads in properly. Then tighten the sensor by turning it a quarter turn to the right.

5

#### Schritt 5: Installation beenden

Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.



#### Step 5: Finish installation

Restore the power supply and insert the batteries into the remote control.

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Sensorinstallation

6

#### Schritt 6: Optische Rückmeldung

Die IR-Fernbedienung meldet jeden Tastendruck optisch durch Aufleuchten der roten **LED** zurück.

Die IR-Fernbedienung meldet das Übertragen einer abgeschlossenen Programmierung optisch durch Aufleuchten der grünen **LED** zurück.



## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Sensor installation

#### Step 6: Visual feedback

The IR remote control visually reports every key press by lighting up the red **LED**.


The IR remote control visually reports the transmission of a completed programming by lighting up the green **LED**.

7

#### Schritt 7: Direkte Bedienung der Sensoren

Mit den folgenden Tasten lassen die Sensoren bzw. Leuchten direkt ansteuern:

- [1] An/Aus
- [2] Helligkeit auf 80 Prozent
- [3] Helligkeit auf 100 Prozent
- [4] Helligkeit erhöhen
- [5] Helligkeit absenken

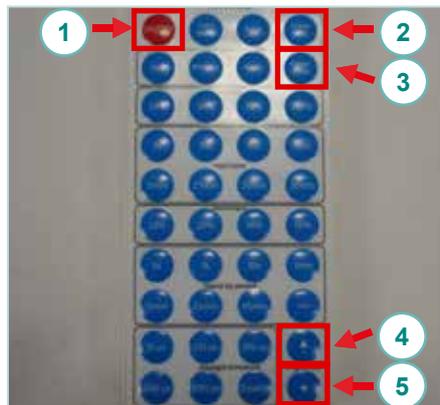

#### Step 7: Direct controlling the sensors


The sensors or lights can be controlled directly using the following buttons:

- [1] On/Off
- [2] Brightness to 80 per cent
- [3] Brightness to 100 per cent
- [4] Increase brightness
- [5] Decrease brightness

8

#### Schritt 8: Zurücksetzen aller Einstellungen

Mit der „Reset“ Taste lassen sich alle programmierten Einstellungen wieder zurücksetzen.

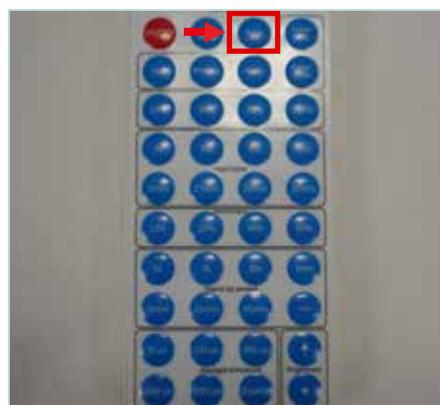

#### Step 8: Sensor reset

The „Reset“ button can be used to reset all programmed settings.

## MONTAGEANLEITUNG


### tempLED RayProof Lite Serie Sensorprogrammierung

1

#### Schritt 1: Programmierung der Sensoren

Wichtig: die Schritte 2 bis 7 müssen innerhalb von 30 Sekunden nach Drücken der Taste „Start“ [1] erfolgen!

Starten Sie die Programmierung durch drücken der Taste „Start“ [1].

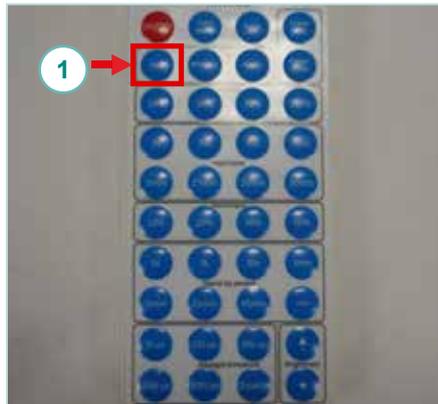

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Sensor programming

#### Step 1: Programming the sensors

Important: Steps 2 to 7 must be carried out within 30 seconds of pressing the “Start” button [1]!

Start programming by pressing the “Start” button [1].


2

#### Schritt 2: Programmierung der Empfindlichkeit

Wählen Sie Ihre gewünschte Empfindlichkeit des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 25 Prozent
- 50 Prozent
- 75 Prozent
- 100 Prozent

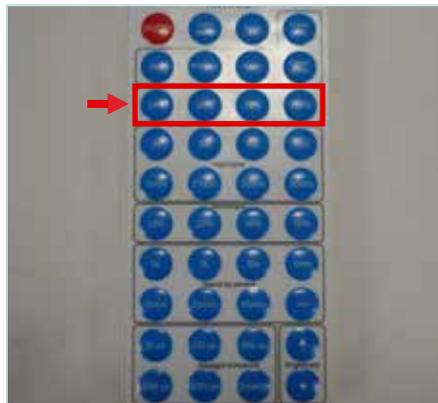

#### Step 2: Programming the sensitivity

Select your desired sensitivity of the sensor.

You have the choice between:

- 25 per cent
- 50 per cent
- 75 per cent
- 100 per cent


3

#### Schritt 3: Programmierung der Einschaltzeit

Wählen Sie Ihre gewünschte Einschaltzeit nach Bewegungserkennung des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 3 / 30 / 90 Sekunden
- 3 / 5 / 15 / 20 / 30 Minuten

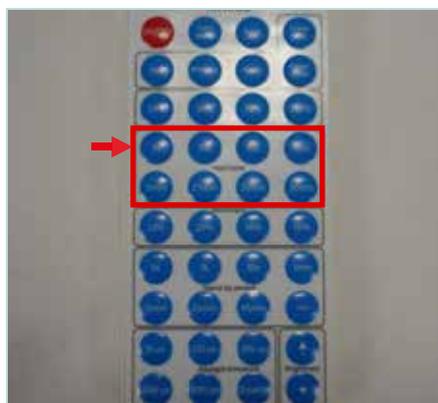

#### Step 3: Programming the switch-on time

Select your desired switch-on time after motion detection of the sensor.

You have the choice between:

- 3 / 30 / 90 seconds
- 3 / 5 / 15 / 20 / 30 minutes

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Sensorprogrammierung


4

#### Schritt 4: Programmierung der Orientierungs- lichtfunktion 1

Wählen Sie Ihre gewünschte Leistungsstufe für die Orientierungslichtfunktion des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 10 Prozent
- 20 Prozent
- 30 Prozent
- 50 Prozent

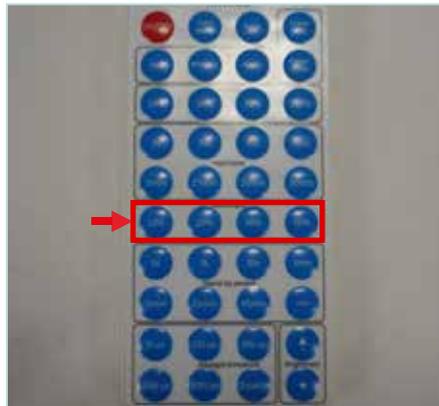

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Sensor programming

#### Step 4: Programming the orientation light function 1

Select your desired power level for the sensor's orientation light function.

You have the choice between:

- 10 per cent
- 20 per cent
- 30 per cent
- 50 per cent

5

#### Schritt 5: Programmierung der Orientierungs- lichtfunktion 2


Wählen Sie Ihre gewünschte Zeitspanne für die Orientierungslichtfunktion des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 0 Sekunden = Funktion ausgeschaltet
- 5 / 30 Sekunden\*
- 3 / 5 / 15 / 45 Minuten\*

∞ = Funktion dauerhaft eingeschaltet

\* nach Einschaltzeit aus Schritt 4

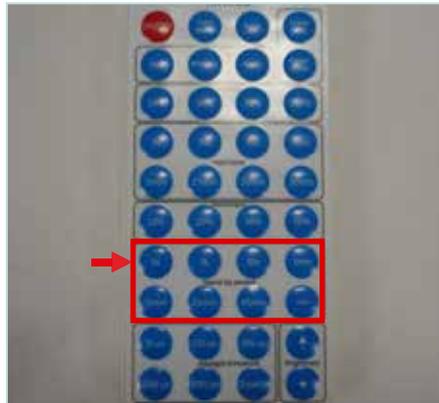

#### Step 5: Programming the orientation light function 2

Select your desired time period for the sensor's orientation light function.

You have the choice between:

- 0 seconds = function switched off
  - 5 / 30 seconds\*
  - 3 / 5 / 15 / 45 minutes\*
  - ∞ = function permanently switched on
- \* after switch-on time from step 4

6


#### Schritt 6: Programmierung der Helligkeits- schwelle

Wählen Sie Ihre gewünschte Helligkeitsschwelle für die Bewegungserkennung des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 5 / 15 / 50 / 100 / 300 Lux

Disable = Bewegungssensor ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit aktiv

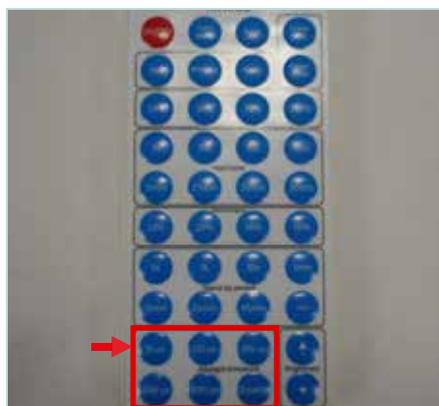

#### Step 6: Programming the brightness threshold

Select your desired brightness threshold for the sensor's motion detection.

You have the choice between:

- 5 / 15 / 50 / 100 / 300 lux
- Disable = motion sensor active regardless of the ambient brightness


## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Sensorprogrammierung

7

#### Schritt 7: Programmierung speichern

Speichern Sie die in Schritt 1 bis 6 durchgeführten Einstellungen durch Drücken der Taste „Memory“ [1].

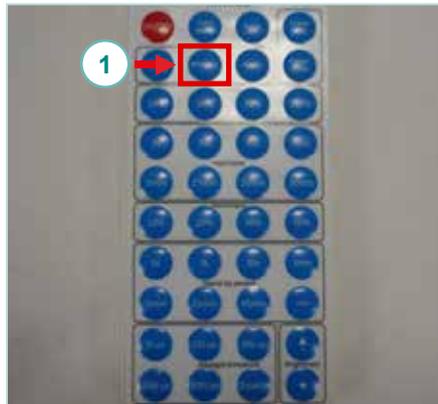

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Sensor programming


#### Step 7: Save settings

Save the settings made in steps 1 to 6 by pressing the “Memory” button [1].

8

#### Schritt 8: Programmierung übertragen

Übermitteln Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste „Apply“ [1]. Halten Sie dabei die Fernbedienung direkt auf den gewünschten Sensor gerichtet. Die grüne LED leuchtet auf und die Leuchte quittiert die empfangene Programmierung durch einmaliges, kurzes Abdimmen.

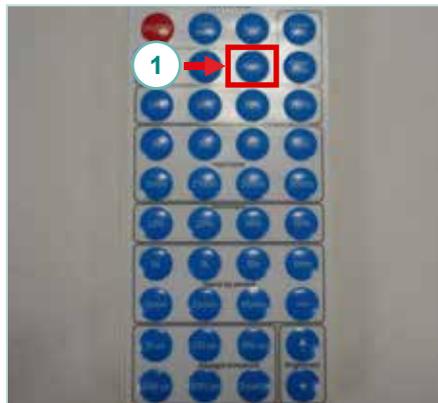

#### Step 8: Transfer settings


Transfer the settings by pressing the “Apply” button [1]. Point the remote control directly at the desired sensor.

The green LED lights up and the light acknowledges the received programming by dimming down briefly once.

9

#### Schritt 9: Programmierung aufrufen

Die Programmierungen des Sensors lassen sich bequem durch Drücken der Taste „Auto Mode“ [1] z.B. nach manueller Bedienung der Leuchte oder des Sensors wieder aufrufen.

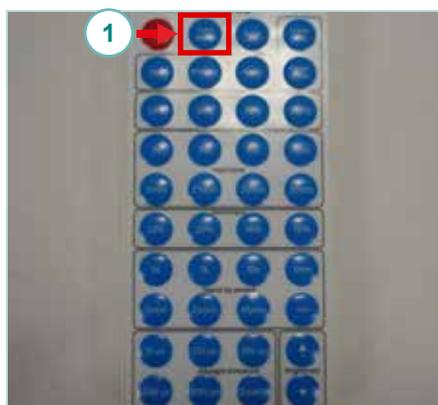

#### Step 9: Recall settings

The sensor programmes can be easily recalled by pressing the “Auto Mode” button [1], e.g. after manual operation of the light or sensor.

## MONTAGEANLEITUNG

### tempLED RayProof Lite Serie Anhang

## INSTALLATION GUIDE

### tempLED RayProof Lite series Appendix

#### Technische Basisdaten:

Spannungsversorgung AC	220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz	AC power input
Spannungsversorgung DC	---	DC power input
Maximaler Einschaltstrom	18 A	Maximum inrush current
Schutzart	IP65	Protection class
Maximale Produktlänge	1.500 mm	Maximum length of the luminaire
Maximale Produktbreite	61 mm	Maximum width of the luminaire
Maximale Produkthöhe	57 mm	Maximum height of the luminaire
Maximales Produktgewicht	900 g	Maximum weight of the luminaire

#### Basic technical data:

#### Zubehör:

MW - Bewegungssensor	505900	MW motion detector
PIR - Bewegungssensor	505901	PIR motion detector
IR-Fernbedienung für Bewegungssensoren	505902	IR remote control for motion detectors

#### Accessories:

#### Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

#### Maximum load of automatic circuit breakers:

Sicherungsautomat	B10	B16	C10	C16	Automatic circuit breaker
Leitungsdurchmesser	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	Conductor diameter
Anzahl RayProof Lite 30	23	38	39	62	Quantity RayProof Lite 30
Anzahl RayProof Lite 40	20	32	31	50	Quantity RayProof Lite 40

Technische Änderungen vorbehalten.

Specifications are subject to change without notice.